



ESECUZIONE DELLE TERMINAZIONI CON KIT TWISTO

Terminazione lato alimentazione

A) Inserire l'estremità da alimentare del cavo scaldante nel tappo filettato **(3)** e nel giunto di bloccaggio **(4)**.

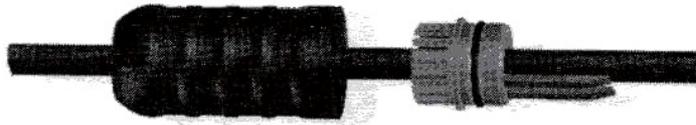

B) Togliere 42mm di guaina protettiva esterna del cavo scaldante. Agganciare la clip metallica **(5)** nella prima parte di calza metallica rimasta scoperta (nel punto verso la guaina protettiva esterna). Ricoprire la clip con la calza rimasta a vista.

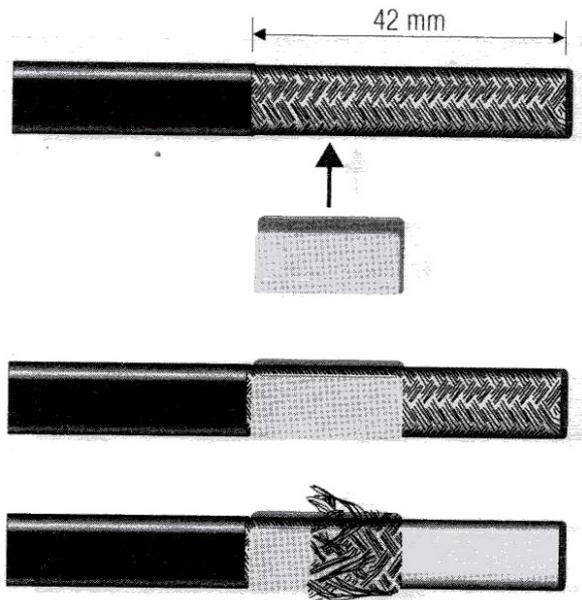



Avvitare saldamente insieme il tappo filettato **(3)** e la custodia **(1, 2 o 7)** finché non viene raggiunto il limite max (è sufficiente verificare che non si vedano più i filetti del tappo).

Terminazione lato finale


A) Tagliare circa 5mm di guaina protettiva esterna del cavo scaldante ed eliminare la calza metallica, in modo che essa non venga mai a contatto con i conduttori.




B) Inserire il cavo scaldante nel cappuccio pre-isolato **(8)**.



Attrezzi necessari

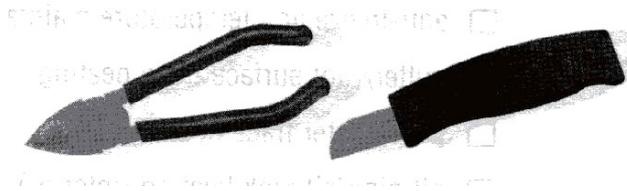

Elenco dei componenti

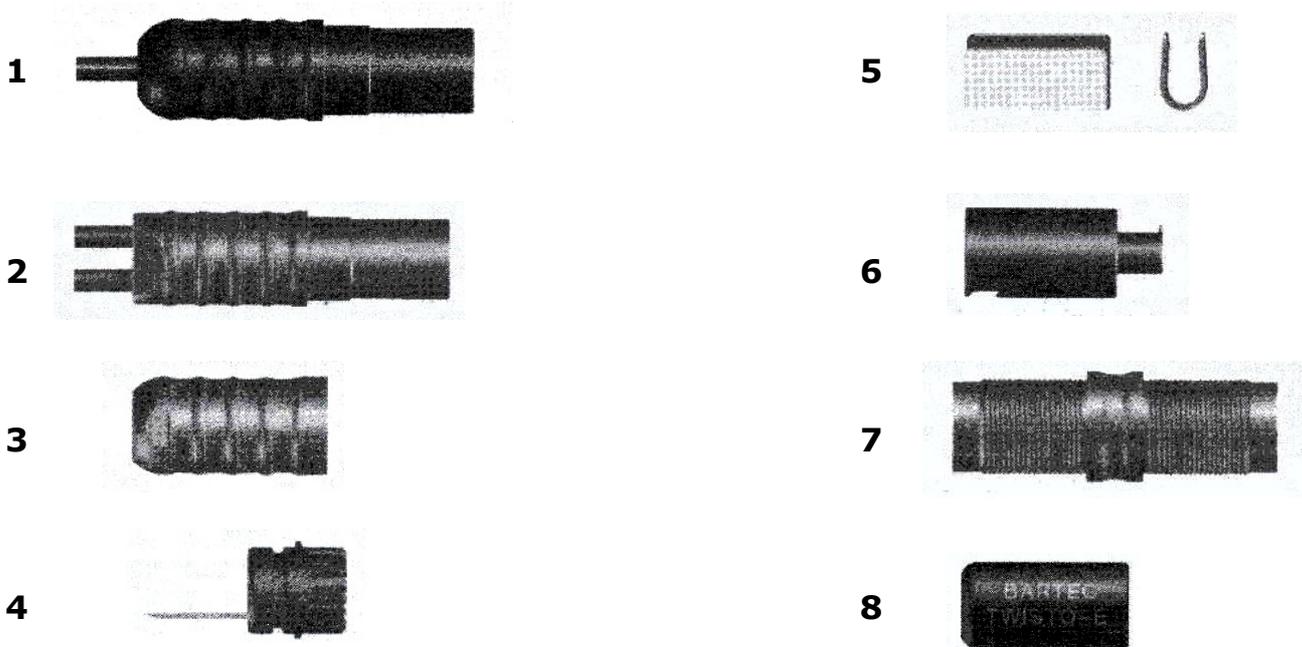

I kit di derivazione rapida TWISTO possono essere impiegati solo con i seguenti modelli di cavo scaldante:

CLT ; LT ; SLT2

Attenzione: Nel caso di impiego sui tetti si consiglia di **non lasciare** il kit TWISTO all'interno della grondaia ma di porlo in area protetta (ad es. sotto la grondaia o di lato al pluviale).